

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kululaitosten ja yleisten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61464 - Sähkeos. CIVILAIR

M 74/56

2.10.1956

74. TT No. 74/56: Aeromatic-potkurista

Koskee: Kaikkia aeromatic-potkureita, joissa on puulavat.

Suoritettava: Heti ja jokaisen 50 lentotunnin kuluttua.

Viite: Veljekset Karhumäki Oy:n kirjelmä 28.9.1956.

Syy: Kiinteäksi muutetussa aeromatic-potkurissa (KZ-VII) on toisen lavan tyviholkin kiinnitysruuveista katkennut 5, toisen 7 ruuvia.

Toimenpide: Kaikkien aeromatic-potkureiden puulavan tyviholkin kiinnitysruuvit on tarkastettava jokaisen 50 lentotunnin kuluttua. Katkenneet pultit on korvattava uusilla tai potkuri hylättävä. Mikäli katkenneita ruuveja löydetään, on asiasta tehtävä ilmoitus Ilmailutoimistoon, Aleksanterinkatu 10, Helsinki.

JJ/AP