

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO

Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61464 - Sähkeos. CIVILAIR

M 89/57
3.10.1957

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone- tai moottorikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

89. M-määräys No. 89/57: Siivekkeen niittien tarkastus

Koskee: Kaikkia Piper Cub lentokoneita

Viite: Ruotsin LVA 36/1957

Suoritettava: Seuraavan 25 tunnin huollon yhteydessä sekä sen jälkeen jatkuvasti

Toimenpide: On tarkastettava siivekkeen vahvikelevyjen niittaus vaijerikorvakkeiden kohdalta sekä ylä- että alapuolella. Tämä tapahtuu parhaiten painamalla siivekettä molempiin suuntiin liikkeen rajoittajia vasten ja tunnustelemalla käsin, tuntuuko kuvan osoittamissa niiteissä eloa. Mikäli todetaan väljyyttä, on verhous ja kyseiset niitit poistettava ja korvattava hieman ylisuurilla niiteillä.

JJ/RR

