

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kululaitosten ja yleisten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO

Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61 464-Sähkeos. CIVILAIR

M 112/58
10.6.1958

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No.112/58: Ohjainvaijereiden jännelukkojen tarkastus

Koskee: Kaikkia lentokoneita, joissa jännelukot on välittömästi kiinnitetty ohjainpintojen ikeeseen sekä erikoisesti tyypit Piper J-3, L-4 ja J-5.

Viite: CAA Airworthiness Directive No. 58-1-7.

Suoritettava: Ensitilassa.

Toimenpiteen syyt: Liiallinen jännelukon ja ikeen yhdistävän pultin kiristäminen on aiheuttanut muodonmuutoksia jännelukon haarukkapäässä.

Toimenpide: Tarkasta kaikki ohjainvaijereiden jännelukot, jotka yhdistävät vaijerit korkeusperäsin-, sivuperäsin- ja siivekekeisiin ja vaihda tarvittaessa lukot.

Tarkasta ies-jännelukko liitos (Esim. pultti AN 23-12 kruunumutterilla, aluslevy AN 960-10 tai vastaavat sokkavarmistuksella.) Jännelukon haarukkapään on liikuttava vapaasti peräsinikeen suhteen.

JKS/RR