

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 183/61
30.9.1961



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

183. M-määräys No 183/61: Ohjainpunosten lukkohylsyjen tarkkailu.

Koskee: Lentokoneita Piper PA-18/150, PA-18A/125, PA-18A/135, PA-18A/150, PA-18S/150, PA-18AS/150 : sarjanumerot 18-1667, 18-1887, 18-4260, 18-4860, 18-6127, 18-6289, 18-6301, 18-6332, 18-6375, 18-6398, 18-6418, 18-6424, 18-6434, 18-6437, 18-6438, 18-6444, 18-6463, 18-6466, 18-6501, 18-6540, 18-6604, 18-6606, 18-6609, 18-6616, 18-6657, 18-6668, 18-6679, 18-6680, 18-6681, 18-6682, 18-6771, 18-6855, 18-6914, 18-6924, 18-6981, 18-6991, 18-6992, 18-6993, 18-7018, 18-7025, 18-7037, 18-7043, 18-7047, 18-7058, 18-7071, 18-7072, 18-7075, 18-7078, 18-7093.
PA-22/150, PA-22S/150, PA-22/160; PA-22S/160: Sarjanumerot 22-6116, 22-6167, 22-6359, 22-6421, 22-6466, 22-6550, 22-6704, 22-6758, 22-6883.

Suoritettava: Ensi tilassa ja viimeistään 10 vuorokauden kuluessa tämän tiedotuksen ilmestyttyä.

Viite: FAA Airworthiness Directive 61-16-5 sekä Luftvärldighets-anvisningar 3A/1960.

Toimenpide: Jotta ei sattuisi sitä, että kone tulee ohjauskyvyttömäksi ohjainvaijereissa olevan Nicopress-hylsyn pettäessä, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

a) Koneissa PA-18 on siivekevaijerit, alemmat korkeusperäsinvaijerit ja laskusiivekkeitten vaijerit joiden sarjanumerot ovat P/Ns 12794-03, 13271-02, 13745-02, 40123-44, 40123-86, 40123-87 ja 10870-12 vaihdettava vastaaviin uusiin osiin joiden numerot ovat P/Ns 12794-00, 13271-00, 13745-00, 40123-03, 40123-76, 40123-77 ja 10870-08 tai P/Ns 12794-04, 13271-03, 13745-03, 14300-19, 14300-27, 14300-28 ja 10870-17.

b) Koneissa PA-22 on siivekevaijerit, alemmat korkeusperäsinvaijerit, laskusiivekkeitten ja sivuperäsimen vaijerit joiden sarjanumerot ovat P/Ns 11527-03, 12515-04, 13108-03, 13109-13, 13109-15, 40123-83, 40123-84 sekä 40123-94 vaihdettava vastaaviin uusiin osiin joiden numerot ovat P/Ns 11527-02, 12515-03, 13108-02, 13109-10, 13109-12, 40123-68, 40123-69 sekä 40123-93 tai P/Ns 11527-04, 12515-06, 13108-11, 13109-18, 13109-19, 14300-24, 14300-25 sekä 14300-29.

Piper Service Bulletin No 181 joka on päivätty 5.11.1959 sekä Piper Service Letter No 355 joka on päivätty 23.2.1961 käsittelevät tätä samaa asiaa.

JJ/hg