

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 333/66

3.9.1966



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

333. M-määräys No. 333/66: Lycoming.AC öljysuodattimen tiivisteen vaihto

Koskee: Avco Lycoming 0-320, 10-320, 0-340, 0-360, 0-540 ja 10-540 moottoreita, joihin on asennettu AC öljysuodatin.

Tämä määräys ei koske seuraavia moottoreita, joihin on jo tehtäällä asennettu uusi tiivistin:

0-320-A, -E	sarja S/N 16128-27:stä eteenpäin
0-320-B, -C, -D	" S/N 6217-39 "
10-320	" S/N 2110-55A ja 2113-55A "
0-360	" S/N 9346-36A "
0-540	" S/N 9770, 9800-40, 9803-40:stä eteenpäin
10-540	" S/N 2831-48, 2835-48, 2840-48 "

Viite: FAA Airworthiness Directive Issue No. 66-20-4

Lycoming Service Bulletin No. 307.

Suoritettava: Tiivisteen vaihto toimenpidetiedon mukaisesti seuraavan viidenkymmenen lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivämäärästä.

Toimenpiteet: Lukuisten öljysuodattimen tiivistemurtumien välttämiseksi suorita seuraavat toimenpiteet:

- Vaihda vanha tiiviste, P/N 74904, uuteen tiivisteeseen, P/N 76691
- Tarkasta takakannen vaarnan, kuusioruuvien sekä kierteitettyjen reikien oikeat pituudet viitebulletiin No. 307 ohjeiden mukaisesti. Vaihda esiintyvät alimittaiset vaarnat ja kuusioruuvit sekä kierteitä alimittaiset reiät oikean pituuteen.

Helsingissä syyskuun 3 päivänä 1966

Vt. ilmailun tarkastaja

C-E. Calàs

JV/KS