

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 342/66
2.11.1966



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpitee laadun mukaan.

342. M-määräys No. 342/66: Champion 7ECA. Imuilman säätölaipan käyttöakselin vahvistus

Koskee: Kaikkia Champion 7ECA "Citabria" koneita.


Syy: Säätölaipan käyttöakselin katkeaminen.

Suoritettava: Toimenpidetiedon mukainen muutostyö seuraavan huollon yhteydessä.

Toimenpiteet:

1. Irroita imuilman etulämmityskotelo (kuva 1).
2. Vaihda kotelossa olevan säätölaipan akseli uuteen akseliin, jonka halkaisija on 5 mm. Samalla joudut uusimaan akselin laakerikorvakkeet, säätölaipan käyttövivun ja mahdollisesti myös itse säätölaipan. Säätölaipan käyttövipu saadaan helpoimmin tekemällä akseli riittävän pitkäksi ja taivuttamalla se päästään ja takomalla vivun yläpää liitteäksi (kuva 2).

TK/C-EC/KS

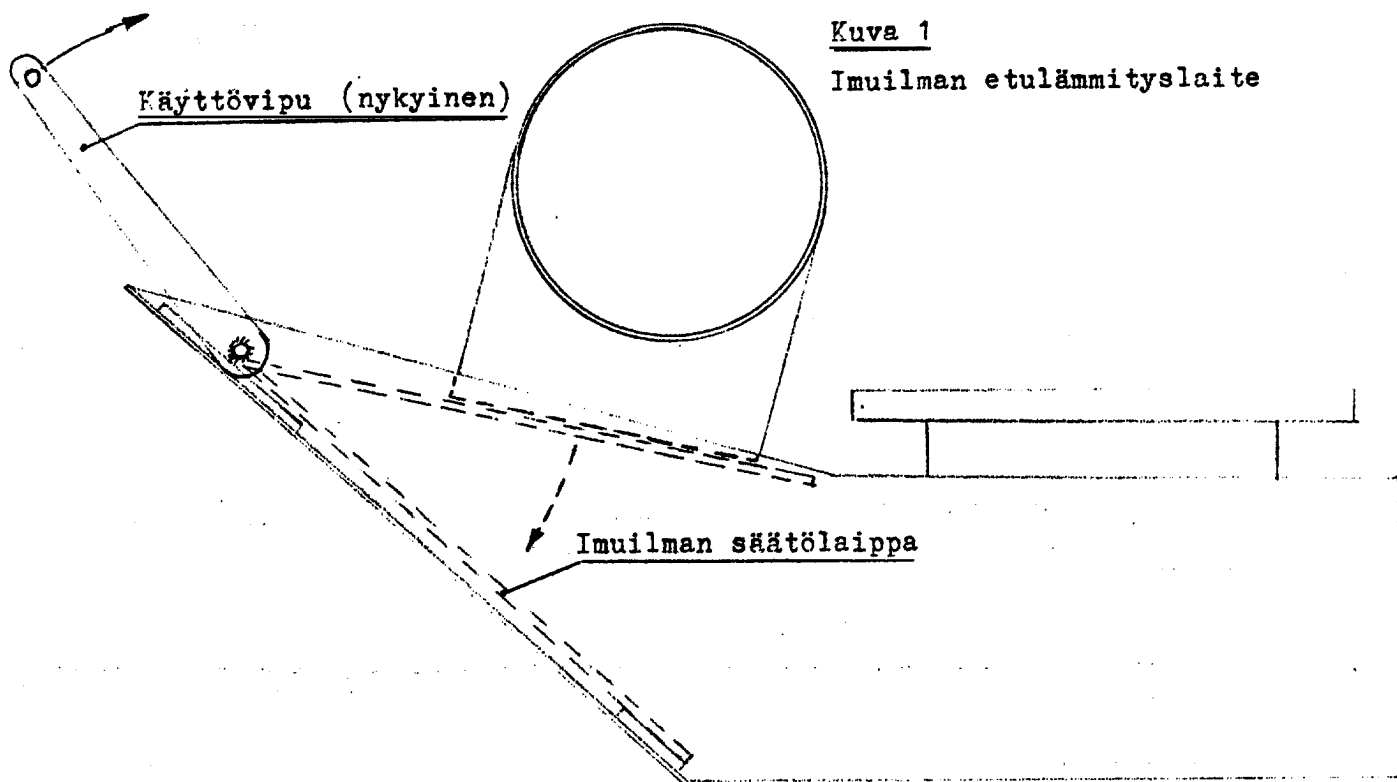

Kuva 2
Uusi akseli ja käyttö-
vipuyhdistelmä
Aine: vedetty akseliteräs

