

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 343/66-2
5.10.1967



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

343. M-määräys No. 343/66-2: Piper PA-28 ja PA-32 lentokoneiden päälaskutelineen vääntötuen tarkastus ja pulttisarjan vaihto

A. Vääntötuen tarkastus:

Koskee: PA-28-140 sarjanumerot 28-20001 - 28-21594

PA-28-159, -160, -180 sarjanumerot 28-1 - 28-3236

PA-28-235 " 28-10001 - 28-10720

PA-32-260 " 32-1 - 32-471

Viite: Piper Service Bulletin No. 248 12.5.1967

FAA Airworthiness Directive No. 67-20-4 3.6.1967

Suoritettava: Viimeistään 25 lentotunnin kuluttua tämän määräyksen saapumisesta.

Toimenpide: Tarkasta onko vääntötueissa painerasvanippa ja keskiö halkaisija pienempi kuin 1,30" = 38,1 mm. Jos on, mittaa etäisyys reiästä reunaan (kts. kuva). Jos se on pienempi kuin 0,350" = 0,889 mm on vääntötuki vaihdettava (No. 65691-00).

Tarkasta, että vääntötuen olakkeet koskettavat toisiaan koko pinta-alalla (ei ainoastaan sisä- tai ulkoreunaa myöten) (kts. kuvaa). Olakepinta on työstettävä kunnes kosketus tapahtuu koko pinta-alalla.

B. Pulttisarjan vaihto

Koskee: PA-28-140 sarjanumerot 28-20001 - 28-22354

PA-28-150, -160, -180 " 28-1 - 28-3782

PA-28-235 " 28-10001 - 28-10806

PA-28-260 " 32-1 - 32-853

PA-32-300 " 32-40001 - 32-40057

Viite: Katso kohta A.

Suoritettava: Katso kohta A.


Toimenpide: Pultti ja lukkomutteri, joka kiinnittää vääntötuen päälaskutelineeseen on vaihdettava pulttiin, kruunumutteriin ja sokkaan. Pultti tai rasvapultti ja lukkomutteri, joka kiinnittää ylä- ja alavääntötuen toisiinsa, on vaihdettava rasvapulttiin No. 65788-00 (sokkavarmistus), kruunumutteriin ja sokkaan. Tilaus No. 757 123 sisältää tarvittavat osat ja ohjeet muutoksen suorittamiseksi.

Helsingissä lokakuun 5 päivänä 1967

Ilmailun tarkastaja

Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa M-343/66:n mikä on hävitettävä

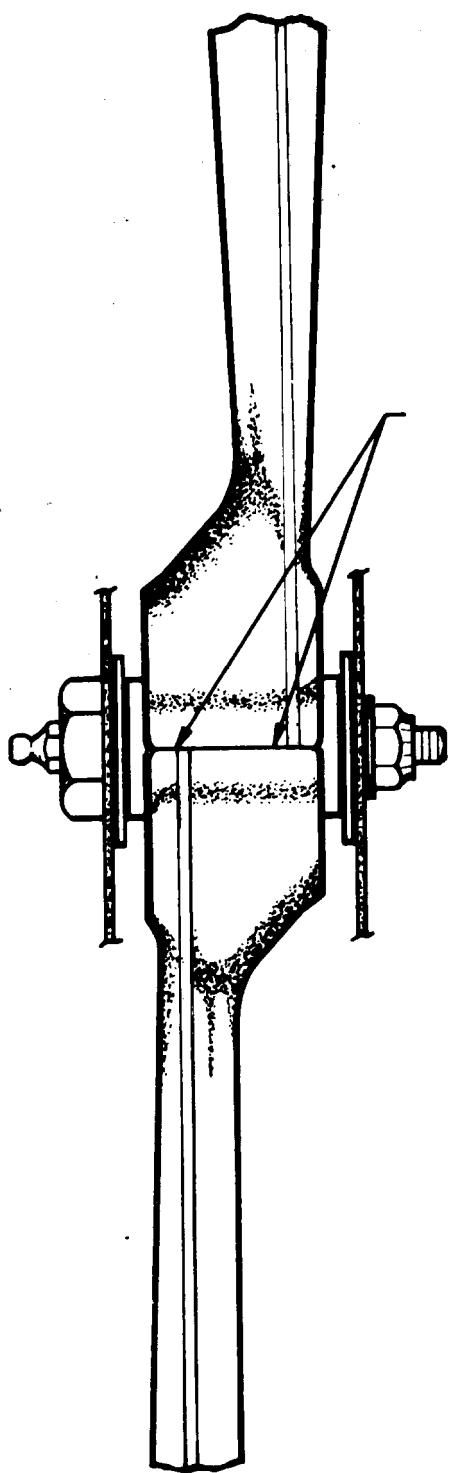

Kosketus koko
pinta-alalla

1.30" MIN.

.350" MIN.

