

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 346/67

4.1.1967

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

346. M-määräys No. 346/67: Lycoming ruiskutusmoottorit. Delrin-karalla ^{varustetun/} polttoainekalvon vaihto.

Koskee: Avco Lycoming ruiskutusmoottoreita mallia

IO-320 sarja

IO-360-A1A, -A2A, -B1B, -B1C, -B1D, -C1A

IVO-360-A1A

HIO-360-A1A, -B1A, -B1B, -C1A

IO-540-C1B5, -C1C5, -C2C, -C4B5, -D4A5

Viite: Avco Lycoming Service Bulletin No. 305B ja 305A, ~~Avco-~~

The Bendix Corporation RS Fuel Injection Service Bulletin No. 18 Revision No.4

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukainen vaihto viimeistään seuraavassa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Delrin-karalla varustetun polttoainekalvon murtuminen aiheuttaa polttoaineen loppumisen moottorissa. Tämän estämiseksi on delrin-karalla varustettu kalvo P/N 2520887 tai 2523067 tai vihreällä teflonpäällysteisellä karalla varustettu kalvo P/N 2523307 vaihdettava uuteen teräskaraiseen päällystämättömään kalvoon P/N 2523307 (ks. viite Bendix).

Samassa yhteydessä on delrin-jousenpidätinmutteri P/N ²2520636 vaihdettava jousenpidinkuppiin P/N 2523478 sekä elastomutteriin P/N ⁴178491.

Määräyksen mukainen vaihto voidaan suorittaa ainoastaan Bendix'in hyväksymässä huoltokorjaamossa (ks. Avco Lycoming Service Letter No. L 149).

Helsingissä tammikuun 4 päivänä 1967

Vt. ilmailun tarkastaja

C-E. Caläs
C-E. Caläs