

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenkatu 12 A—HELSINKI 53
Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 350/67
25.2.1967

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

350. M-määräys No. 350/67: Superior Flow öljysuodatinten vaihto

Koskee: Kaikkia lentokoneita, jotka on varustettu moottoreilla Continental E185, E225, O-470, 10-470 sekä Lycoming O-320, O-360 ja 10-360, joissa on Superior Flow öljysuodatin asennettuna täydentävien tyyppihyväksymistodistusten SE325SW, SE440 SW ja SA401SW perusteella.

Viite: FAA Airworthiness Directive 67-1-4 sekä Superior Flow Service Bulletin No. 1A, 7.12.1964.

Suoritettava: Ennen seuraavaa lentoa. Koneella saa kuitenkin suorittaa siirtolennon lähimpään korjaamoon, jossa suodatin voidaan uusia.

Toimenpide: Kylmäkäynnistyksen ja sitä seuranneen lämmityskäytön aikana on sattunut useita Superior Flow öljysuodatinelementtien P/N US5003-27 ja US5003-33 vaurioita, jotka ovat aiheuttaneet pahan öljyvudon ja moottorivaurion. Tällaisten vaurioiden estämiseksi on mainitut elementit korvattava vastaavilla uudelleen suunnitelluilla suodatinelementeillä P/N US5003-27A ja US5003-33A. Jollei näitä uusia elementtejä ole saatavissa, on koko öljysuodatinjärjestelmä vaihdettava sellaiseen järjestelmään, joka on hyväksytty kyseiselle moottorille.

Helsingissä helmikuun 18 päivänä 1967

Teknillisen toimiston päällikkö

C-E. Calàs

JJ/KS