

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 562/74
 Muutos 2
 1975-10-20



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

562. Hamilton Standard potkurien huolto

Koskee: Kaikkia Hamilton Standard 2B20, 2D30, 12D40, 2E40, 3D40 ja 3E50 potkureita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Toimenpiteet tehtävä: Kohta a) maa- ja metsätalouskäytössä olevissa koneissa 1/2 v. väliajoin ja muissa koneissa 1 v. väliajoin. Vaihtoehtoisesti kohta b) 100 lentotuntin välein.

Toimenpiteet:

a) Voitele painelaakerit seuraavasti:

1. Irrota potkuri koneesta.
2. Avaa navan kuoripuolikkaat ja varmistaudu siitä, että laakerikehien ja välirenkaiden asennusmerkit ovat oikeilla kohdilla, jotta renkaat tulisivat ennalleen potkuria koottaessa.
3. Voitele painelaakerit. Peruskorjauksessa käytetty voiteluaine on merkitty potkurikirjaan tai korjausselostukseen.
4. Älä irrota lapoja navasta, jotta potkurin tasapaino ei häiriintyisi.
5. Asenna kuoripuolikkaat takaisin. Laakerikehien ja välirenkaiden on tultava entisiin asentoihinsa.
6. Asenna potkuri takaisin koneeseen.

b) Voitele painelaakerit käyttäen tätä varten kehitettyä erikoisprässiä (Efficiency Aircraft Components, Incorporated P.O.Box Kent, Washington 98031. Ling Lubricator part No. T-1128).

Huom! Kohdan a) mukaisen tarkastuksen saa suorittaa vain hyväksytty potkurikorjaamo tai muu ilmailuhallituksen hyväksymä organisaatio.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

Tämä muutosmääräys korvaa M-määräyksen no. 562/74 Muutos 1.