

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 683/76

1976-08-31



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Continental. Sylintereiden tarkastus

Koskee: Kaikkia Continental IO-360-tyyppisiä moottoreita.

Viite: Consigne de Navigabilité Réf. 76-145 (A-B).

Voimaantulo: 1976-10-01

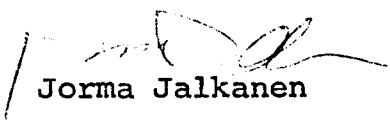
Toimenpiteet tehtävä: Jokaisessa huollossa.

Toimenpiteet: Puhdista moottorin sylinteriputkien ja sylinteripäiden väliset liitokset ympäristöineen. Koekäytä moottoria lentoonlähtöteholla. Tarkasta tämän jälkeen peiliä apuna käyttäen, onko sylinteriputkien ja sylinteripäiden välisiin liitoksiin ilmestynyt öljyvuotoja tai karstaa. Mikäli näin on, niin kokeile potkuria pyörittämällä, onko eri sylintereiden välisissä puristusarvoissa huomattavia eroja tai vuotaako jokin sylinteri siinä mahdollisesti olevan repeämän kautta.

Jos tämä koe antaa aiheutta, niin tarkasta sylinterit niissä mahdollisesti olevien repeämien varalta. Vialliset sylinterit on vaidettava uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet koneen 50 tunnin huoltolistaan (Vrt. AIR M 1-4).

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

LV/uj