

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50
 SF-01531 VANTAA
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1472/87

19.10.1987



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

72. RW-2 renkaiden väärinkäyttö
Koskee:

Kaikkia Suomessa käytössä olevia laskuvarjoja, joissa on olkalukoissa ns. kolmirengasjärjestelmä.

Viite: D, Associates. Inc Safety Warning Notice-Misuse of RW2 Rings May 14, 1986 ja SIL turvallisuustiedote 2/86.

Voimaantulo: 1.11.1987

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavan pakkauksen yhteydessä kuitenkin viimeistään 1.11.1987 mennessä, onko olkalukkoihin asennettu nk. ykkösrenkaaksi RW-2 rengas. Mikäli RW-2 rengas on asennettu on se vaihdettava oikean malliseksi D-muotoiseksi ykkösrenkaaksi (esim. RW-7 tai ranskalainen mini-D-rengas) ennen seuraavaa hyppyä.

Toimenpiteiden suoritus:

Tarkastuksen saa tehdä kalustomestari. Renkaan vaihdon saa tehdä laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja.

Toimistopäällikkö

 Kim Salonen

L71 45/MH/AP