

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 1642/89**

20.9.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Lycoming. Venttiilin keinuviivun tarkastus.**Koskee:** Seuraavia Textron Lycoming-moottoreita.

1. Kaikkia liitteessä 1 lueteltuja moottoreita.
2. Niitä alla mainittuja, samansuuntaisiin venttiilivarsin varustettuja moottoreita, jotka on peruskorjattu 1.7.1985 - 8.10.1986 tai joihin samana ajanjaksona on asennettu venttiilin keinuviipu nro. LW-18790.

0-320 lukuunottamatta 0-320-H; IO-320; AIO-320; AEIO-320; LIO-320; 0-340; 0-360 lukuunottamatta 0-360-E; IO-360-B, -E ja -F; AEIO-360-B ja -H; HO-360; HIO-360-B; VO-360; IVO-360; 0-540; IO-540-C, -D, -J, -N, -R, -T, -V ja -W; AEIO-540-D; TIO-540-C, -E, -G, -H, -K, -AA ja -AB sekä LTIO-540-K.

Huom. Kaikki ne keinuviivut, jotka on merkitty kirjaimella "B" Avco Lycoming Textron Service Bulletinin nro 477A sivun 4 luvun 6 mukaisesti, täyttävät tämän määräyksen vaatimukset. Kaikki uudet ja valmistajatehtaan peruskorjaamat moottorit, jotka on toimitettu Aco Lycoming Textron Williamsport Divisionin tehtaalta sekä kaikki jo peruskorjatut moottorit, jotka on toimitettu Avco Lycoming Textron Service Centeristä, Pennsylvanian Montoursvillestä 8.10.1986 jälkeen, täyttävät tämän määräyksen vaatimukset.

Viite: FAA AD 87-10-06R1**Voimaantulo:** 1.11.1989**Toimenpiteet:**

Tarkasta ja korjaa tai vaihda venttiilin keinuviivut, osanumero LW-18790, 25 lentotunnin kuluessa (ellei ole jo korjattu tai vaihdettu M1460/87 muutos 1:n mukaisesti) Avco Lycoming Textron SB nro. 477A kohtien 1 - 9 mukaisesti.

Varastossa olevat keinuviivut on tarkastettava ennen asentamista.

Huom. Jos keinuviivun seinämänpaksuutta tai öljyreiän pyöritys tyssädettä ei pystytä mittaamaan riittävän tarkasti, on keinuviipu vaihdettava uuteen tai korjattuun.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1460/87 Muutos 1.