

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1651/89
Muutos 1
6.11.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Radio- ja radiosuunnistuslaitteiden pääkytkin.

Koskee: Kaikkia IFR-lentoihin hyväksytyjä lentokoneita liikenneluokkaan kuuluvia lukuun ottamatta.

Viite: Ilmailumääräys OPS M 2-6 Muutos 1 ja 3-6 Muutos 1.

Voimaantulo: 1.12.1989

Syy: Joissakin lentokoneissa on kytkin (audiopanel tai avionics master switch t.m.s), joka rikkoutuessaan estää kaikkien radio- ja radiosuunnistuslaitteiden käytön.

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavassa 100 tunnin huollossa, kuitenkin viimeistään 31.12.1990, onko koneessa sellainen radio- ja radiosuunnistuslaitteiden pääkytkin, jonka rikkoutuessa laitteita ei saada toimimaan korvaavin toimenpitein (esim. ohituskytkintä, lämpösulaketta t.m.s. käyttäen). Jos näin on, on hyväksytyssä ilmailuvälinekorjaamossa koneeseen ennen seuraavaa IFR-lentoa asennettava radiopääkytkimen ohituskytkin tai järjestelmää muutettava siten, että ainakin yksi radiopuhelin ja yksi radiosuunnistuslaite saadaan toimimaan kytkimen rikkoutuessa tai kun se käännetään pois päältä.

Tee muutoksia vastaavat korjaukset lentokäsikirjan sähköjärjestelmää kuvaavaan kaavioon.

Mikäli muutokset eivät perustu valmistajan ohjeisiin, on niille hankittava ilmailuhallituksen hyväksyntä.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1651/89.