

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 1668/89**

13.12.1989

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

McDonnell Douglas. Ohjausputkien tarkastus.**Koskee:** Kaikkia MDHC 369-helikoptereita.**Viite:** FAA AD 89-23-14.**Voimaantulo:** 15.1.1990.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Irrota 25 lentotunnin kuluessa pääroottorin nostoputki (osanumero 369A7009-BSC), pitkittäisohjausputki (osanumero 369A7011-BSC), poikittaisohjausputki (osanumero 369A7012-BSC) ja pyrstöroottorin ohjausputki (osanumero 369A7007-BSC) sekä tarkasta niitten taottu pää MDHC Service Information Noticen (SIN) DN-158.1, EN-48.1, FN-36.1 tai HN-217.1 osan I ohjeiden mukaisesti. Vaihda murtuneet putket uusiin ennen seuraavaa lentoa. Toista tarkastus tämän jälkeen 100 lentotunnin välein, kunnes kohdan **C** mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B.** Tarkasta varastossa olevan pääroottorin nostoputken (osanumero 369A7009-BSC), pitkittäisohjausputken (osanumero 369A7011-BSC), poikittaisohjausputken (osanumero 369A7012-BSC) ja pyrstöroottorin ohjausputken (osanumero 369A7007-BSC) taottu pää ennen helikopteriin asentamista. Hylkää murtuneet putket.
- C.** Irrota 600 lentotunnin kuluessa pääroottorin nostoputki (osanumero 369A7009-BSC), pitkittäisohjausputki (osanumero 369A7011-BSC), poikittaisohjausputki (osanumero 369A7012-BSC) ja pyrstöroottorin ohjausputki (osanumero 369A7007-BSC) sekä tarkasta ne kohdan **A** mukaisesti. Vaihda murtuneet, BASIC-osanumeroiset (-BSC) vastaaviin -5-version putkiin. Muuta ehjät BASIC-putket -5-version putkiksi ennen takaisin asentamista MDHC Service Information Noticen (SIN) DN-158.1, EN-48.1, FN-36.1 tai HN-217.1 osan II ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen