

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1704/90**

22.5.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

DeHavilland. Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus.**Koskee:** Kaikkia DHC-6 Twin Otter-lentokoneita**Viite:** Transport Canada Emergency AD CF-90-10.**Voimaantulo:** 1.6.1990**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Irrota 25 lentotunnin tai viiden vuorokauden kuluessa, kumpi ensin tulee, korkeusperäsimen työntötanko, osanumero C6CF1466-1 tai C6CF1141-1 (DHC IPC 27-30-00 sivu 0, kuva 1, kohde 30) koneesta ja päätteet työntötangosta.
Tarkasta silmämääräisesti, etteivät työntötanko tai päätteet ole taipuneet, syöpyneet tai vaurioituneet, ja että päätteiden laakerit pääsevät pyörimään vapaasti.
Puhdista työntötangon päätteet perusteellisesti ja tarkasta varren kierteet ensin kymmenen kertaa suurentavan suurennuslasin ja voimakkaan valon, ja sen jälkeen hyvin herkän väritunkeumamenetelmän avulla.
- B.** Jos kohdan **A** tarkastuksessa löytyy taipuneita, syöpyneitä, murtuneita tai laakereistaan kiinni juuttuneita osia, on ne vaihdettava uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista. Hylätyt osat on pidettävä tallessa tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävää tutkimusta varten.
- C.** Jos edellä mainitussa tarkastuksessa joudutaan vaihtamaan osia, niin tee asiasta viiden vuorokauden kuluessa vikailmoitus ilmailuhallitukseen oheisella lomakkeella.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen