

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1720/90

31.7.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

McDonnell Douglas. Pyrstöroottorin laakerin tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita MDHC 369D/E/F ja /FF.

Viite: FAA AD 90-12-03.

Voimaantulo: 15.9.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa pyrstöroottorin ohjauslevyn laakerin tiivisteiden, osanumero 369D21832, väri MDHC Service Information Noticen DN-167, EN-58 tai FN-46 (jäljempänä SIN) osan I ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksen saa tehdä myös helikopterin ohjaaja. Jos tiiviste on vihreä tai keltainen, niin tee siitä merkintä helikopterin teknilliseen päiväkirjaan. Lisätoimia ei vaadita.
- B.** Jos tiiviste on musta ja sen sarjanumero on 059150-0001:stä 059150-0692:een tai 059150-0734:stä 059150-0742:een tai se ei ole tunnistettavissa, niin tee SIN osan II mukainen tarkastus ja mahdollinen korjaus 10 lentotunnin välein, kunnes laakeri on vaihdettu uuteen.
- C.** Vaihda sellaiset laakerit, joissa on kohdan **B** mukainen tiiviste, uusiin seuraavasti.
1. Jos laakerin käyntiaika on 290 tuntia tai enemmän, niin vaihda se uuteen 10 lentotunnin kuluessa.
 2. Jos laakerin käyntiaika on alle 290 tuntia, niin vaihda se uuteen ennen kuin se saavuttaa 300 tuntia.
- D.** Ennen kuin asennat helikopteriin uudet laakerit osanumero 369D21832, kulmansäätöosat osanumero 369D21800 tai 369D21820 tai pyrstöroottorin lavat osanumero 369D21600 tai 369D21610, niin tarkasta ohjauslevyn laakerin tiivisteiden väri ja merkitse se teknilliseen kirjaan. Jos tiiviste on musta, niin tarkista ennen asentamista, ettei sen sarjanumero kuulu kohdassa **B** mainittuun ryhmään.

Toimistopäällikön po.

Jaostopäällikkö

E. Ailio