

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1729/90**

10.8.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Continental. Öljypumpun tarkastus.**

**Koskee:** Lentomootoreita Teledyne Continental TSIO-520B, -BB, -D, -DB, -E, -EB, -J, -JB, -K, -KB, -N, -NB, -UB JA -VB lukuunottamatta niitä, joiden käynnistinmoottorin välikappaleen osanumero on 642085A4 tai 642085A5, välikappaleessa on ilmastointilaitteen hihnapyörä tai niitä, joiden sarjanumero on lueteltu Teledyne Continental Service Bulletinissa M90-6.

**Viite:** FAA AD 89-24-01R1

**Voimaantulo:** 1.10.1990

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 500 lentotunnin kuluessa tai aikaisemmin, mikäli paluuöljypumpun hammaspyörät muusta syystä irrotetaan, hammaspyörien osanumero. Jos osanumero on 635334, 639388, 649157 tai 649159, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos osanumero on jokin muu, ei tämä määräys anna aiheutta lisätoimiin.
- B.** Tarkasta Teledyne Continental Motors Service Bulletinin nro. M90-6 ohjeiden mukaisesti, onko hammaspyörän hampaaseen porattu merkki.
1. Jos merkki on porattu, niin tarkasta hammaspyörät Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti.
  2. Jos merkkiä ei ole, niin hammaspyörälle voi tehdä Rockwell-kovuustestin. Jos tulokseksi saadaan vähintään Rockwell "A" = 79 tai Rockwell "C" = 56, niin tarkasta hammaspyörä Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti.
  3. Jos hammaspyörät eivät läpäise kohdan 1. tai 2. tarkastusta, niin vaihda ne sellaisiin hammaspyöriin nro. 649157 tai 649159, joihin tämä merkki on porattu.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M1665/89.