

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1740/90

4.9.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Enstrom. Pyrstöroottoriakselin kytkimien tarkastus ja voitelu.

Koskee: Helikoptereita Enstrom F-28A/C/C-2/F, 280, 280C/F.

Viite: FAA AD 90-17-03

Voimaantulo: 1.10.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta viiden lentotunnin kuluessa pyrstöroottoriakselin kytkimet. Merkitse kytkimien osanumero, kokonaiskäyntiaika ja päiväys helikopterin teknilliseen päiväkirjaan.
- B.** Jos kytkimien osanumero on 28-13609-1, niin tee jompi kumpi alla mainituista toimenpiteistä ennen seuraavaa lentoa.
 - 1.** Jos kytkimen käyntiaika on 1200 tuntia tai enemmän, niin vaihda se uuteen, lentokelpoiseen.
 - 2.** Jos kytkimen käyntiaika on alle 1200 tuntia, niin irrota se ja tarkasta Enstrom Service Bulletinin nro. 0065 revisio B kohdan A, B, C ja D ohjeiden mukaisesti. Vaihda vialliset kytkimet uusiin ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Pura pyrstöroottoriakselin kytkimet 28-13609-1 osittain 100 lentotunnin välein laskettuna kohdan **B.2** mukaisesta tarkastuksesta ja voitele ne SB nro. 0065 Rev B:n kohdan D mukaisesti.
- D.** Tarkasta pyrstöroottoriakselin kytkimet 600 lentotunnin kuluessa laskettuna ensimmäisestä kohdan **B** mukaisesta tarkastuksesta tai seuraavassa vuositarkastuksessa, kumpi ensin tulee, ja sen jälkeen jokaisessa vuositarkastuksessa SB nro. 0065 Rev B:n kohdan A ja B ohjeiden mukaisesti. Vaihda kytkimet 28-13609-1 uusiin 1200 lentotunnin välein.
- E.** Lisää kohdan **C** mukaiset toimenpiteet helikopterin huoltolistoihin. Avaa kytkimille 28-13609-1 laitekortit, joihin merkitään 1200 lentotunnin käyntiaikarajoitus.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1199/83.