

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 1773/90**

30.11.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Grob. Tappilevyn tarkastus.**Koskee:** Moottoripurjelentokoneita Grob G 109 B, sarjanumeroita 6200 - 6362.**Viite:** LBA LTA 90-315.**Voimaantulo:** 1.1.1991.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:** Tarkasta viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa siipien tyvikaariin laminoidut tappilevyt, osanumero 109B-4108 (Liitteen kuva 1) seuraavasti.

1. Irrota siivet ja väännä tappilevyn kunkin tapin mutteria 3,6 Nm:n voimalla. Jos havaitset löysiä tappeja, niin tee kohdan 2 toimenpiteet.
2. Irrota löysä tappi vetämällä se ulos, ja avenna reikää tarpeen vaatiessa. Vaihda tappi sopivaan kuusiokantapulttiin LN 9037 M5x25, M6x24 tai M6x28.

Grob Technische Mitteilung TM 817-29 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio


LIITE




Service Bulletin TM 817-29

GROB
Motorglider
G 109B

Schweißangaben nach DIN 6818 Teil 1		
Schweißverfahren	WIG	Klasse I
Zustand vor dem Schweißen	1.2.2.4	Prüfung
Werkstoff vor dem Schweißen	-	Sichtprüfung
Vorwärmen	-	
Spannungsmäßig	-	Schweißaufsichtsperson
Verputzen	-	21.2.13
Mech. Nachbehandlung	-	

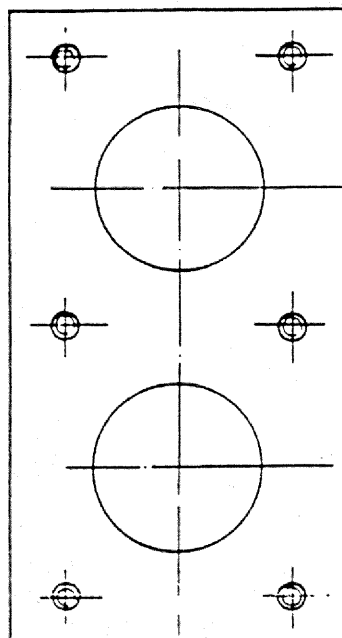

Maße ohne
Laseranpassung
DIN 7168
MITTEL

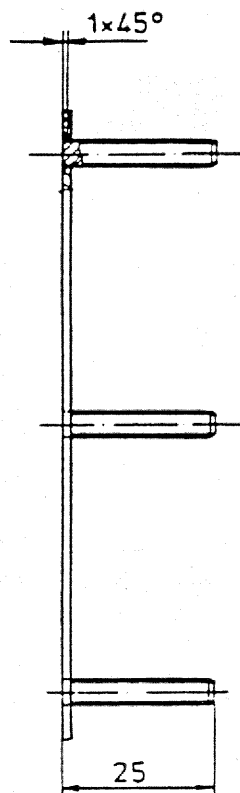

VALID UP TO S/N 6362

2	6	STUD	M5x25 DIN 914 - 8.8	bei Reparaturen: Sechskantgeschrauben LN 9037 M5x25 oder M6x24 bzw. M6x28
1	1	PLATE	109 B - 4108.01	4

LT Nr.	Stück- zahl	Benennung	Such-Nr.	Form- mat A	Bemerkungen	Gewicht berechnet
2 ST./FLGZ.						
			TS 8.3	Tag	Name	
			Bearb.	22.3.	Wagner	
			Gepr.			
			Mont.			
			Werkstoff		Überlakenmaß	Überlakenmaß
					12,5	GEPRIMERT
			Benennung			Maßstab
			STUD PLATE			1:1
			Zeichnungs-Nr.			
			109 B - 4108			
			Erstellt von			
			Geprüft durch			

LT TM 817-29 22.08.90

a IM 109-52 4.11.93

- AM 817-5 13.2.93

P.S.: If in the meantime you have sold your motorglider, we would ask that you kindly pass this information directly to the new owner and forward his address and aircraft s/n to us.

DATUM / DATE
06 Aug 1990

ERSETZT AUSGABE / ISSUE EDITION

BEARBEITET / PREPARED BY
J. Altmann

MUSTERGEPRÜFT / APPROVED BY

SEITE / PAGE
2 of 2