

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1783/90

27.12.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

McDonnell Douglas. Päävaihteiston kannen pulttien tarkastus.

Koskee: Kaikkia MDHC 369D/E/F/FF-helikoptereita.

Viite: FAA AD 90-24-07.

Voimaantulo: 1.2.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 300 lentotunnin kuluessa, seuraavassa vuositarkastuksessa tai kun pääroottorin vaihteisto seuraavan kerran irrotetaan, mikä ensin tulee, vaihteiston kannen, osanumero 369D25174 kiinnityspultit, osanumero MS21250-
- 1:a** 04036 MDHC Service Information Noticen (SIN) DN-166.1, EN-57.1 tai FN-45.1 mukaisesti. Vaihda pultit, jotka SIN:n kuvan 2 mukaisesti ovat virheelliset, uusiin 73,33 mm +/- 0,25 mm (2.887 +/- 0.010 in) pituisiin MS21250-04038-pultteihin ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Tarkasta kohdan **A** tarkastuksen yhteydessä pulttien kierteosa. Jos pultti ei ylety vähintään kahden kierteen vertaa (1,8 mm) H14-4-mutterin läpi, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa MS21250-04038-pulttiin SIN:in ohjeiden mukaisesti. Jos enemmän kuin neljä kierrettä ylettyy mutterin läpi, niin laita pultin kannan alle tarpeellinen määrä AN960C416L- tai AN960C416-aluslevyjä.
- C.** Merkitse kohdan **A** ja **B** tarkastuksen jälkeen vaihteiston valmistuskilpeen valkoinen läikkä merkiksi siitä, että vaihteistoa on korjattu valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio