

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1893/91

22.11.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Beech. Korkeusperäsintrimmien aktuaattoreiden tunnistaminen.

Koskee: Liitteessä 1 lueteltuja Beech-merkkisiä lentokoneita.

Viite: FAA AD 91-17-01.

Voimaantulo: 1.1.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Kahden kuolemaan johtaneen lento-onnettomuuden syynä on ollut korkeusperäsintrimmin oikean- ja vasemmanpuoleisen aktuaattorin paikan vahingossa tapahtunut vaihtaminen keskenään huollon yhteydessä.

Toimenpiteet: Tee seuraavat värimerkinnät lentokoneeseen Beech Service Bulletinin nro. 2399 ohjeiden mukaisesti, kun trimmiaktuaattorit seuraavan kerran irrotetaan, kuitenkin viimeistään 1.1.1993.

- Maalaa korkeusvakaimen oikeapuoleiseen takasalkoon musta ja vasemmanpuoleiseen sininen nauha.
- Irrota molempien korkeusvakaimen puoliskojen aktuaattoreiden tarkastusreikien kannet ja maalaa oikeanpuoleisen tarkastusreiän reunus mustaksi ja vasemmanpuoleisen siniseksi.
- Maalaa 12 x 25 mm:n suuruiset täplät tarkastusreikien kautta aktuaattoreiden koteloihin, oikeapuoleiseen musta ja vasemmanpuoleiseen sininen. Tätä varten on aktuaattorit ensin poistettava kotelostaan.

Huom. Vasemmanpuoleisen aktuaattorin ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja oikeanpuoleisen ruuvissa vasemmanpuoleiset kierteet.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio