

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1907/92
Muutos 2
21.2.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Venttiileiden keinuvipujen akselien kiinnitys.

Koskee: Teledyne Continental/Rolls-Royce IO-360-, TSIO-360- ja LTSIO-360-moottoreita.

Viite: FAA AD 92-04-09

Voimaantulo: 15.3.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

A. Moottorit, joihin on tehty muutosmääräyksen M 1907/92 tai M1907/92-1 mukaiset toimenpiteet.

Kiristä venttiileiden keinuvipujen akselien kiinnitystukien kiinnitysmutterit arvoon 12,45 - 13,57 Nm (110 -120 lb.-in).

B. Moottorit, joiden sarjanumerot on lueteltu Teledyne Continental Service Bulletinissa M92-4 Revision 1 (TCM M92-4R1):

Tarkasta ja tarpeen mukaan korjaa sylinterit TCM 92-4R1:n ohjeiden mukaisesti.

C. Moottorit, joiden sarjanumeroita ei ole lueteltu TCM M92-4:ssä:

Tarkasta sylintereiden valmistuspäivät ja TCM osanumerot. Jos valmistuspäivä on kesäkuusta 1991 joulukuuhun 1991 ja osanumero on 646924, 649484, 652955 tai 653098 (lisäkirjaimen A kanssa tai ilman sitä), niin tarkasta ja tarpeen mukaan korjaa sylinteri ennen lentotoiminnan jatkamista TCM M92-4R1:n ohjeiden mukaisesti.

D. Varastossa olevat sylinterit

Sylinterit, joiden valmistuspäivä on ollut kesäkuusta 1991 joulukuuhun 1991 ja osanumero on 646924, 649484, 652955 tai 653098 (lisäkirjaimen A kanssa tai ilman sitä), on tarkastettava TCM M92-4R1:n ohjeiden mukaisesti ennen moottoriin asentamista.

E. Merkitse tärinäkynällä tai vastaavalla sylinterin päähän, venttiilien keinuvipujen akselien syvennyksien välissä olevan valmistuspäivämäärän viereen kirjain "B" edellä olevien toimenpiteiden tultua tehdyiksi.

Sylinterit saa korjata vain hyväksytty ilmailuvälinekorjaamo kelpuutustensa mukaisesti.

Apulaisjohtajan poissa ollessa
Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1907/92 muutos 1.