

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1928/92

11.3.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Avions Pierre Robin. Turvavöiden kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Seuraavia Pierre Robin-merkkisiä lentokoneita.

- niitä koneita DR 100, DR 100 A, DR 1050, DR 1051, DR 1052, DR 1050 M1, DR 1051 M1, DR 200, DR 220, DR 220 A, DR 220 B, DR 220 AB, DR 221, DR 221 B, DR 250, DR 250 B, DR 250 B160, DR 235, DR 235 B, DR 300, DR 315, DR 330, DR 340, DR 360, DR 380 ja DR 400, joiden sarjanumero on pienempi kuin 2135;

- kaikkia koneita HR 100, 200, R 1000 ja R 2000 sekä

- niitä koneita R 3000, joiden sarjanumero on pienempi kuin 157.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 89-074(A)R1.

Voimaantulo: 15.4.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa turvavöiden ja lentokoneen rungon väliset pikakiinnittimet. Jos kiinnittimen mutterin sokka on huonokuntoinen, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos sokan halkaisija on 1,7 mm, niin poista sokka käytöstä, avenna sokkareiän halkaisija arvoon 2 mm, ja asenna entisen sokan paikalle uusi, sinkitty tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokka, jonka halkaisija on 2 mm ja pituus 35 mm.

Avions Pierre Robin Service Bulletin nro. 114 Rev. 1 käsittelee tätä asiaa.

Apulaisjohtaja

Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1618/89.