

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2005/92

27.11.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Grob. Lentojarrujen rajoittimien tarkastus.

Koskee: Seuraavia Grob-merkkisiä purjelentokoneita ja moottoripurjelentokoneita:

Tyyppi	Sarjanumerot
Astir CS	1001 - 1536
Astir CS 77	1601 - 1844
Astir CS Jeans	2001 - 2248
Club Astir II	5001 - 5061 (lisäkirjain "C")
Standard Astir II	5001 - 5061 (lisäkirjain "S")
G 102 Club Astir III	5501 ja suuremmat (lisäkirjain "C")
G 102 Club Astir IIIB	5501 ja suuremmat (lisäkirjaimet "Cb")
G 102 Standard Astir III	5502 ja suuremmat (lisäkirjain "S")
Speed Astir II	4001 - 4027
Speed Astir IIB	4028 - 4107
Twin Astir	3000 - 3291
Twin Astir Trainer	3088 - 3291 (lisäkirjain "T")
G103 Twin II	3501 - 3729, 3730 - 3878, 33879 - 34078
G103A Twin II Acro	3544 - 34078 (lisäkirjain "K")
G109	6001 - 6159
G109B	6200 ja suuremmat

Viite: LBA LTA 92-356

Voimaantulo: 1.1.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa vuositarkastuksessa, kuitenkin viimeistään 1.3.1993 lentojarrujen rajoittimien kunto Grob Technische Mitteilungin nro. TM 306-31, 315-49, 320-6 tai 817-36 ohjeiden mukaisesti. Jos rajoittimet ovat kuluneet, niin korjaa ne ennen lentotoiminnan jatkamista valmistajan antamien korjausohjeiden mukaisesti.
- B.** Lisää ennen seuraavaa lentoa lentokäsikirjaan koneen kokoamisohjeita koskevaan kohtaan huomautus lentojarrujen tarkastamisesta viittauksineen kohdassa **A** lueteltuun Technische Mitteilungiin, sekä huolto-ohjekirjan vuositarkastusohjeiden siipiä käsittelevään kohtaan uusi tarkastuskohde: *lentojarrujen rajoittimet* ja huomautus: *lentojarrujen alareunan jäätävä 5 mm siiven yläpinnalla olevan lentojarrujen syvennyksen alimman kohdan alapuolelle.*
Merkitse kirjojen korjaussivulle "*Korjattu M 2005/92:n mukaisesti*".

Apulaisjohtaja

Kim Salonen