

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2016/92
Muutos 1
20.9.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allied-Signal. Potkurinsäätimen tiiviste.

Koskee: Allied Signal Inc. Garrett Engine Divisionin lentomoottoreita TPE331-47A/-55B - ja 61A sekä TPE331-1/-2/-3/-5/-6/-8/-10/-11/-12/-14A/-14B/-15AW/-25 ja -43 lukuun ottamatta niitä, joihin jo on tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 2016/92 mukaiset toimenpiteet.

Viite: FAA AD 93-15-11.

Voimaantulo: 15.10.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Ne moottorit TPE331-47A/-55B - ja 61A sekä ne TPE331-1/-2/-3/-5/-6/-8/-10/-11/-12/-25 ja -43, joiden potkurin lapakulmien säätömekanismiin on 10.5.1992 jälkeen asennettu uusi tiiviste osanumeroltaan 865664-4:
1. Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa Allied-Signal Inc. Garrett Engine Division Alert Service Bulletinin (jäljempänä ASB) nro. TPE331-A72-0857 tai -0858 ohjeiden mukaisesti, onko tiivisteissä sisäpuolinen metallivahvike.
 2. Jos tiivisteestä puuttuu metallivahvike, niin vaihda se ennen lentoa metallivahvikkeeseen tiivisteeseen Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division, Light Maintenance Manualin ohjeiden mukaisesti.
- B.** Ne moottorit TPE331-14A/-14B ja -15AW, joiden potkurin lapakulmien säätömekanismiin on 26.6.1992 jälkeen asennettu uusi tiiviste osanumeroltaan 3105685-1:
1. Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa ASB:n nro. TPE331-A72-7092, - 7093 tai -7519 ohjeiden mukaisesti, onko tiivisteissä sisäpuolinen metallivahvike.
 2. Jos tiivisteestä puuttuu metallivahvike, niin vaihda se ennen lentoa metallivahvikkeeseen tiivisteeseen Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division, Light Maintenance Manualin ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2016/92.