

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2022/93
Muutos 3
19.8.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuva lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Pääroottorin vaihteiston hammaskehän tarkastus.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell/Bell 204B, 205A, 205A-1, 205B, 212 ja 412, joiden pääroottorin vaihteiston alempaan planeettapyörästä on asennettu sisäpuolinen hammaskehä ("spider gear") osanumero 204-040-785-003.

Viite: FAA AD 93-17-12.

Voimaantulo: 15.9.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pääroottorin vaihteiston alemman planeettapyörästä hammaspyörä ("spider gear") osanumero 204-040-785-003 magneettihiukkaskäsitelmällä seuraavan 3100 lentotunnin kuluessa viimeisestä osalle tehdystä magneettihiukkaskäsitelmästä, tai 600 lentotunnin kuluessa, ellei magneettihiukkaskäsitelmästä aikaisemmin ole tehty, noudattaen BHT-All-Standard Practices Manualin ohjeita. Toista tarkastus tämän jälkeen 3100 lentotunnin välein. Viallinen hammaspyörä on vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet saa tehdä vain sellainen ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus korjata Agusta-Bell/Bell 205B-, 212- ja 412-helikoptereden pääroottorin vaihteistoja.

Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-42 käsittelee myös tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2022/93 muutos 2.