

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2095/93

1.10.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Polttoainepumpun tarkastus.

Koskee: Niitä määntämoottoreita Teledyne Continental IO-520B/BA/BB/C/CB/M/MB, IO-550A/B/C/G, TSIO-520B/BB/D/DB/E/EB/J/JB/K/KB/L/LB/N/NB/UB/VB/WB, TSIO-550B ja TSIOL-550A/B, joiden sarjanumero on pienempi kuin Teledyne Continental Mandatory Service Bulletinissa nro. M93-9 Revision 1 luetellut.

Viite: FAA AD 93-16-15.

Voimaantulo: 15.10.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 30 lentotunnin kuluessa, onko moottoriin asennetun polttoainepumpun osanumero 646210-1, -2, -8, -10, -11, 646212-2, -5, -16, -17, 646758-5, -7, -8, -9, 646765-6, -7, 646766-1, -2, 646767-1 tai 649368-19 tai onko polttoainepumppu vaihdettu sellaiseen, jonka käyttöakselin osanumero on 646176. Jos näin on, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Päinvastaisessa tapauksessa tämä määräys ei aiheuta lisätoimia.
- B.** Tarkasta polttoainepumpun käyttöakselin ja kytkimen yhdistelmä Teledyne Continental Mandatory Service Bulletinin nro. M93-9 Revision 1 kuvan 1 mukaisesti. Ellei akselin ja kytkimen liitos täytä bulletinissa asetettuja vaatimuksia, on kytkin vaihdettava entistä pitempään ennen lentotoiminnan jatkamista.
1. Jos pumppuun on asennettu käyttöakseli 646176 ja kytkin 631263, on kytkin vaihdettava lentokelpoiseen kytkimeen 653359.
 2. Jos pumppuun on asennettu käyttöakseli 643689 ja joko kytkin 631263 tai 653359, ei lisätoimia vaadita.
 3. Jos pumppuun on asennettu käyttöakseli 646176 ja kytkin 653359, ei lisätoimia vaadita.