

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2106/93

8.11.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

de Havilland. Niittien tarkastus ja vaihto.

Koskee: Niitä lentokoneita DHC-6 "Twin Otter", joihin ei jo ole tehty muutostyötä 6/1645 ja 6/1893.

Viite: Transport Canada Airworthiness Directive CF-93-25.

Voimaantulo: 1.12.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta siipien alaverhouslevyn ja johtoreunan verhouslevyn siiven etusalon laippoihin kiinnittävät niitit laskuvalonheittimen ja moottoritilan väliseltä alueelta 500 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 1.2.1994 mennessä de Havilland Service Bulletinin 6/517 (SB) kohdan Accomplishment Instructions, Section III osan A ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa löytyy viallisia niittejä, niin tee toimenpidekohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B.** Tee SB:n osan C mukaiset toimenpiteet viimeistään 1.6.1994.
1. Tee koneisiin, joiden sarjanumero on 580 tai pienempi, muutostyö 6/1645. Tällä muutoksella siiven johtoreunan verhouslevyn ja etusalon alarakenteen väliset niitit siipiaseman 122.50 ja 135.00 välissä vaihdetaan monel-niitteihin.
 2. Tee kaikkiin lentokoneisiin muutostyö 6/1893. Tällä muutoksella siiven alapinnan verhouslevyn ja etusalon alarakenteen väliset niitit siipiaseman 122.50 ja 135.00 välissä vaihdetaan monel-niitteihin.