

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2113/93

8.12.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

McDonnell Douglas Helicopters. Polttoaineen huohotusputken hätäsulkuventtiili.

Koskee: Seuraavia McDonnell Douglas Helicopters- (ent. Hughes) helikoptereita.

Tyyppi	Sarjanumerot
369D	Kaikki
369E	0001E - 0508E
369F	0003 - 0091
369FF	0003 - 0091
369H	Kaikki

Viite: FAA AD 93-18-05.

Voimaantulo: 1.1.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa polttoaineen huohotusputken hätäsulkuventtiilin osanumero. Jos se on 369H8108, 369H8108-501 tai 369H8108-503, niin tee kohdan **B** ja **C** mukaiset toimenpiteet seuraavasti:
Kohdan **B** mukaiset toimenpiteet on ensimmäisen kerran tehtävä ennen kuin helikopterin kokonaislentoaika nousee 2500 tuntiin, ja ennen seuraavaa lentoa, jos kokonaislentoaika jo on yli 2500 tuntia.
Kohdan **C** mukaiset toimenpiteet on tehtävä, ennen kuin helikopterin kokonaislentoaika nousee 3000 tuntiin, ja 600 lentotunnin kuluessa, jos kokonaislentoaika jo on yli 2400 tuntia.
Jos venttiilin osanumero on jokin muu, ei tämä määräys aiheuta lisätoimenpiteitä.
- B.** Irrota polttoaineen huohotusputken hätäsulkuventtiili helikopterin huolto-ohjekirjan mukaisesti.
Tarkasta venttiili McDonnell Douglas Helicopter Company Service Information Noticen HN-234, DN-181, EN-73 tai FN-60 ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa havaitaan, että venttiili on suljettu virheellisesti tai että se on tukossa, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen helikopterin huolto-ohjekirjan mukaisesti.
- C.** Toista tarkastus 100 lentotunnin välein, kunnes kohdan **C** mukaiset toimenpiteet on tehty.
- D.** Vaihda polttoaineen huohotusputken hätäsulkuventtiili uuteen, jonka osanumero on 369H8108-505 tai suurempi kuin -505.