

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2120/93

29.12.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rolladen-Schneider. Trimmipainojen pitimen tarkastus.

Koskee: Purjelentokoneita LS3, LS3-a, LS3-17, LS4 ja LS4-a.

Viite: LBA LTA 93-083.

Voimaantulo: 1.2.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta polkimien etupuolella sijaitseva trimmipainojen pidin ennen seuraavaa lentoa kiinnittäen erityistä huomiota hitsisaumoihin. Mittaa myös pitimen valmistukseen käytetyn pellin paksuus. Jos pitimestä löytyy murtumia, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos murtumia ei löydy, mutta pidin on valmistettu 1 mm:n paksuisesta pelistä, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet 30.4.1994 mennessä.
Huom. LS3-tyyppisissä purjelentokoneissa on pitimen pohjalevy usein hitsattu suoraan polkimien kiinnityskorvakkeisiin. Jos tällöin havaitaan murtumia, on valmistajaan otettava heti yhteyttä.
- B.** Vaihda trimmipainojen pidin uuteen, jonka osanumero on 4R8-19c, Rolladen-Schneider Segelflugzeugbau pirstuksen 4BR-48 mukaisesti.

Rolladen-Schneider Technische Mitteilung nro. 3040/4033 käsittelee tätä asiaa.