

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2141/94
Muutos 1
27.4.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämäläishuoltoa. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental tai Bendix magneettojen kondensaattoreiden tarkastus

Koskee:

Teledyne Continental Motors:n (TCM) (ent. BENDIX) valmistamia, uusia tai peruskorjattuja TCM MODEL SC-20, P/N10-500XXX-X alkuisia; MODEL SC-200, P/N S10-600XXX-X-alkuisia; ja MODEL S-1200; P/N 10-349XXX-X-alkuisia magneettoja, joiden S/N on välillä J2793XXX(R) -J3193XXX(R) , K0193XXX(R) - K3093XXX(R) tai L0193XXX(R) - L2293XXX(R), jotka on varustettu kondensaattorilla P/N 10-349276, päiväyskoodilla 93-40 tai 93-42.

Koskee lisäksi kaikkia TCM MODEL SC-20, P/N10-500XXX-X-alkuisia; MODEL SC-200, P/N 10-600XXX-X-alkuisia; ja MODEL S-1200; P/N 10-349XXX-X-alkuisia magneettoja, joihin on 27.10.1993 jälkeen asennettu kondensaattori P/N 10-349276 päiväyskoodilla 93-40 tai 93-42 sekä lisäksi kaikkia TCM- tai Bendix- magneettoja, joihin on varaosana 27.11.1993 jälkeen asennettu kondensaattori P/N 10-349276 päiväyskoodilla 93-40 tai 93-42.

Viite: FAA AD 94-06-09

Voimaantulo:15.5.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavan 10 lentotunnin kuluessa (ellei jo ole tarkastettu M 2141/94:n mukaisesti) TCM Critical Service Bulletinin nro. 641 kohtien 1, 1.1 ja 1.2 mukaisesti, onko magneettoon asennetun kondensaattorin osanumero 10-349276.

1.Jos kondensaattorin päiväysmerkintä on muu kuin 93-40 tai 93-42, niin asenna se takaisin paikalleen ja merkitse magneettoon E-kirjain TCM CSB 641:n mukaisesti.

2. Jos kondensaattorissa on päiväyskoodi 93-40 tai 93-42, vaihda se toiseen saman P/N:n kondensaattoriin, joka on varustettu muulla päiväyskoodilla ja merkitse magneettoon E-kirjain TCM CSB 641:n mukaisesti.

HUOM: Kyseisissä kondensaattoreissa esiintyvä virtakatkos estää magneeton maadoittamisen. Älä pyöritä potkuria jos magneetossa voi olla kyseinen kondensaattori.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2141/94.

