

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2152/94

27.4.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Twin Commander. Siipisalon tarkastus II.

Koskee: Seuraavia Twin Commander-lentokoneita (kaikki sarjanumerot): 500, 500A/B/S/U, 520, 560, 560A/E/F, 680, 680E/F/F(P)/FL(P)/FL(T/V/W, 681 ja 720.

Viite: FAA AD 94-04-13.

Voimaantulo: 15.5.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta siiven etusalon alalaippa siiven asemassa 24 seuraavan 50 lentotunnin kuluessa Twin Commander Service Bulletinin nro. 90C ja Twin Commander Service Publications revision notice of SB nro. 90C, Revision 1 asianomaisen osan mukaisesti, ellei jo ole tarkastettu (FAA AD 65-06-01) tai 500 lentotunnin kuluessa siitä, kun alalaippa vaihdettiin kohdassa **B** mainittujen ohjeiden mukaisesti. Tarkasta kohde tämän jälkeen jälkeen 500 lentotunnin välein:

1. Osa I: 500, 500A/B/S/U, 520, 560, 560A/E/F, 680, 680E/F/F(P) ja 720,

2. osa II: 680FL/FL(P) ja

3. osa III: 680FL/FL(P)/T/V/W ja 681.

B. Jos murtumia löytyy, niin vaihda siiven etusalon alalaippa uuteen seuraavasti:

1. 500S/U, 680FL/FL(P)/W ja 681: Twin Commander Custom Kit nro. CK-145, 21.8.1992,

2. 500, 500A/B/, 520, 560, 560A/E/F, 680E/F/T/V/W ja 720: Ota yhteyttä koneen valmistajaan.