

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2182/94

5.8.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Piper. Korkeusvakaimen tarkastus ja muutostyö.

Koskee: Seuraavia Piperin valmistamia lentokonetyyppejä ja niiden sarjanumeroita, joihin ei ole tehty korkeusvakaimen muutostyötä Piper Part No. 760 835 (Hi-Shear Replacement Kit).

Tyyppi	Sarjanumerot
PA24-180, PA24-250 ja PA24-260	24-1 - 24-5047
PA24-400	26-2 - 26-148
PA30	30-1 - 30-2000
PA39	39-1 - 39-155

Viite: FAA AD 94-13-10

Voimaantulo: 15.8.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta:

- A.** Tarkasta korkeusvakaimen vääntöputkien laakeroinnin kiinnitysosat ja etsi mahdollista väljyyttä seuraavalla tavalla: heiluta korkeusvakaajaa kärjestä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas pyrstökartio ja oikeanpuoleinen taempi takarungon tarkastusluukku irroitettuna.

Huomaa: Piper Service Bulletin 411A, päivätty 10.4.1974, määrittelee samanlaisen tarkastuksen.

- B.** Jos kohdan A. mukaisessa tarkastuksessa löytyy väljyyttä, vaihda väljät kiinnitysosat ennen seuraavaa lentoa käyttäen uusina osina Piper Part No. 760 835:a (Hi-Shear Replacement Kit).

- C.** Jos kohdan A. mukaisessa tarkastuksessa ei löydy väljyyttä, tarkasta kiinnitysosat uudelleen kohdan A. mukaisesti 100 lentotunnin välein kunnes kaikki neljä kiinnitysosaa on korvattu Piper Part No. 760 835:lla.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimiluvansa puitteissa.