

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2211/94

14.11.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Magneettojen sytytyskatkaisimien tarkastus

Koskee: Kaikkia väännettäviä magneettojen sytytyskatkaisimia.

Viite: FAA AD 76-07-12 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.12.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat tarkastukset jokaisessa 100 tunnin huollossa ja lisää ne ilma-aluksen huoltolistoihin.

A. Tarkasta ilma-aluksen magneetit moottorin koekäyttöohjelman mukaisesti. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, ja käännä sytytyskatkaisin BOTH-asennosta OFF-asentoon ja edelleen yli OFF-asennon ääriasentoon asti. Jos katkaisin on avainkäyttöinen, niin vedä samalla kevyesti avaimesta BOTH-, L-, R- ja OFF-asennossa ja ääriasennossa.

1. Jos avain saadaan vedetyksi ulos sytytyskatkaisimesta moottorin pysähtymättä, niin vaihda katkaisin uuteen ennen seuraavaa lentoa

2. Jos moottori ei pysähdy, kun sytytyskatkaisin pidetään ääriasennossaan, niin korjaa katkaisin Bendix Service Bulletinin nro. 583 ohjeiden mukaisesti (Bendix/Continentalin valmistamat katkaisimet) tai vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

B. Tee kohdan **A** mukainen tarkastus kaikille vara-avaimille.

Teledyne Continental Ignition Systems Mandatory Service Bulletin nro. 636 käsittelee myös tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1988/92 muutos 1.