

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2238/95

3.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Mitsubishi. Laskutelineiden varausoston vaihteisto.

Koskee: Lentokoneita Mitsubishi MU-2B/-10/-15/-20/-25/-26, sarjanumeroita 008 - 347 lukuunottamatta 313 ja 321; MU-2B-30/-35/-36, sarjanumeroita 501- 696 lukuunottamatta 652 ja 661.

Viite: Japan CAB AD nro. TCD-3942-1-94.

Voimaantulo: 1.3.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko koneeseen asennettu laskutelineiden varausoston vaihteisto osanumeroltaan 017A-38511 tai 035A-38511. Jos on, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin.
- B.** Vaihda laskutelineiden varausoston vaihteistolaatikon alempi paikoilleen painettava lukitustappi pulittityypiseen tappiin sekä tarkasta tapin reikä ja ympäröivä alue MHI MU-2 Service Bulletinin nro. 219A ohjeiden mukaisesti 100 lentotunnin kuluessa. Jos murtumia löytyy, niin vaihda vaihteisto uuteen ennen seuraava lentoa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2143/94.