

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2239/95
Muutos 2
19.2.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoa. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Huurteenpoiston säätölaitteiston tarkastus ja muutos.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell AB412, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25802 ja niitä helikoptereita Bell B412, joiden sarjanumero on 33001 - 33213 sekä 36001 - 36054.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-55 Rev. A.

Voimaantulo: 1.4.1996.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ohjaamon keskikonsoolissa kulkevan huurteenpoiston säätöjärjestelmän yhdysvivun ja samassa tilassa kulkevien sähköjohtojen välinen vapaa etäisyys 25 lentotunnin kuluessa (ellei jo ole tarkastettu M 2239/95:n tai M 2239/95 muutos 1:n mukaisesti) ja sen jälkeen 300 lentotunnin tai kuuden kuukauden välein, kumpi ensin tulee, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-55 Rev. A tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-92-66 Rev. A kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS I osan ohjeiden mukaisesti. Jos vipu hankaa johtoihin, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.

Jos on olemassa vaara, että sähköjohdot hankaisivat vipuun, niin kiinnitä ne tilapäisesti I osan 6 kohdan ohjeiden mukaisesti.

- B.** Korjaa ohjaamon keskikonsoolissa kulkevaa huurteenpoistojärjestelmän säätölaitteistoa Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-55 Rev. A tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-92-66 Rev. A kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS II osan ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan **A** mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2239/95 muutos 1.