

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2244/95

8.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Textron Lycoming. Venttiileiden työntötankojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Textron Lycoming O-235-moottoreita.

Viite: FAA AD 95-03-10.

Voimaantulo: 22.2.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta viiden lentotunnin kuluessa, onko moottori toimitettu tehtaalta 22.2.1993 ja 2.9.1994 välisenä aikana (Moottorin sarjanumero on tällöin lueteltu Textron Lycoming Service Bulletinissa nro. 522.) tai onko moottoriin 22.2.1993 tai myöhemmin asennettu venttiileiden työntötankoja, joiden osanumero on 73806 ja revisiokirjain "V" tai "W". Tee kummassakin tapauksessa kohdan **B** mukaiset toimenpiteet.
- B.** Kaikki työntötangot, joiden osanumero on 73806 ja revisiokirjain on "V" tai "W", on vaihdettava uusiin Textron Lycoming Service Bulletinin nro. 522 ohjeiden mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.

Tämän määräyksen kohdan **B** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.