

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2246/95

15.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Pacific Scientific. Lantiovöiden vaihto.

Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä moottorilentokoneita ja helikoptereita.

Viite: FAA AD 94-21-06.

Voimaantulo: 15.3.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko ilma-aluksen miehistö- tai matkustajapaikalle asennettu Pacific Scientific Service Bulletinissa 1108435-25-01 (28.4.1994) tai Pacific Scientific Service Bulletinissa 1108460-25-01 (28.4.1994) luetellut viallisin, nostoliikkeellä avautuvin soljin varustetut lantiovyöt. Jos kyseiset vyöt on asennettu, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet viimeistään 1.7.1995. Jos näitä vöitä ei ole asennettu, ei tämä määräys vaadi lisätoimia.

HUOM. Bulletineissa lueteltuihin vöihin asennettujen solkien osanumero on 1108460 (900 aukaisuvipu) tai 1108435 (450 aukaisuvipu), ja ne tunnistaa siitä, että niissä on viisi kevytsreikää tämän määräyksen liitteen kuvan 1 ja 3 mukaisesti ja ettei niihin ole merkitty soljen osanumeroa.

- B. Vaihda Pacific Scientific Service Bulletinissa 1108460-25-01 tai Pacific Scientific Service Bulletinissa 1108435-25-01 luetellut lantiovyöt uuden mallisiin, joiden solkien osanumero on 1108460M (900 aukaisuvipu) tai 1108435M (450 aukaisuvipu). Uusissa soljissa on vain kaksi kevytsreikää ja niihin on merkitty soljen osanumero (liitteen kuva 2 ja 4).
- C. Tämän määräyksen voimaan astuttua ilma-alukseen ei saa asentaa sellaisia lantiovöitä, joissa on solki 1108460 tai 1108435.

Tässä määräyksessä mainitut bulletinit voi tilata osoitteesta:

Pacific Scientific Co.

HTL/KIN-TECH Division

22715 Savi Ranch Parkway


YORBA LINDA, CA 92687

Yhdysvallat


puhelin: ulkomaan tunnus + 1-714-2830283

fax ulkomaan tunnus + 1-714-2830819


LIITE

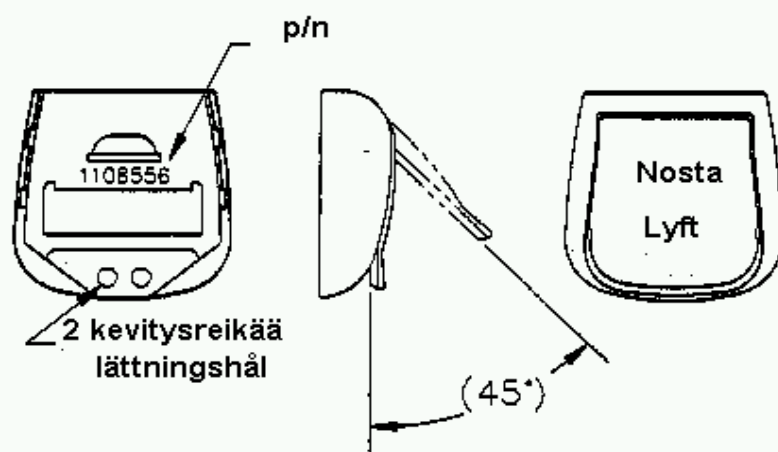


Korvaava 1108435M-solki
Ersättande 1108435M-spänne

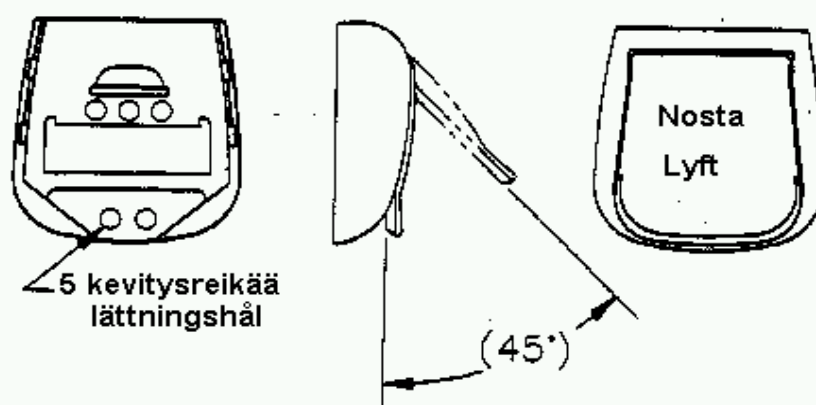

Nykyinen 1108435-solki
Nuvarande 118435-spänne

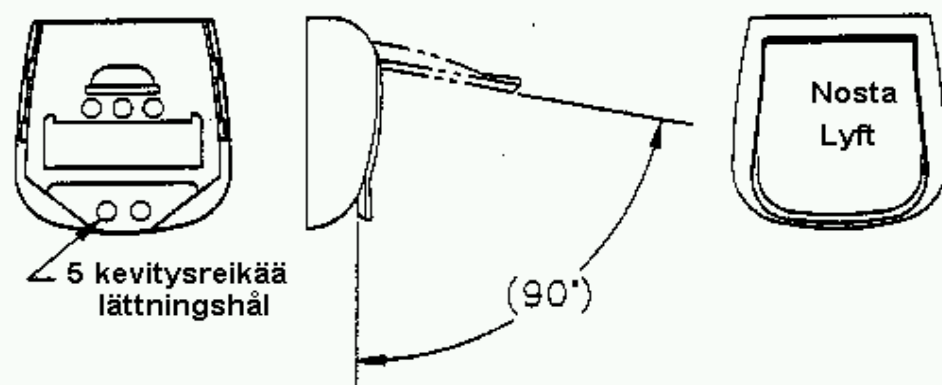

nykyinen 1108460-solki
nuvarande 1108460-spänne

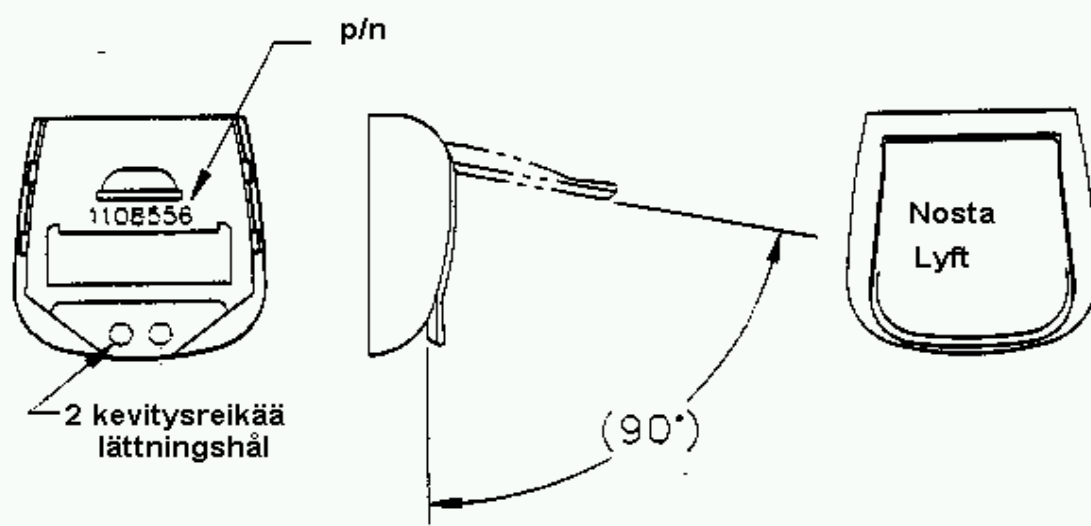

Korvaava 1108460M-solki

Ersättande 1108460M-spänne

