

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2255/95

22.3.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Pääroottorin akselin kiinnitysmuttereiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia Robinson R22-helikoptereita.

Viite: FAA AD 95-06-03.

Voimaantulo: 5.4.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa helikopterin päävaihteiston osanumero ja valmistus- tai peruskorjauspäivä. Jos vaihteiston osanumero on A006-1, Revision A - Z, ja vaihteisto on valmistettu tai peruskorjattu ennen 15.6.1992, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Huom. Päävaihteiston revisioaste (revisiokirjain) löytyy valmistuskilvestä tarkastusikkunan vierestä.

- B.** Irrota päävaihteisto helikopterista ja tarkasta pääroottorin akselin kiinnitysmuttereiden kunto ja kiinnitys liitteessä olevien ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarpeen vaatiessa.

Robinson Service Bulletin SB-76 käsittelee tätä asiaa.

Tämän määräyksen kohdan **B** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain sellainen hyväksytty huolto-organisaatio, joka on saanut tehtävään valmistajatehtaan koulutuksen.

LIITE