

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2295/95

26.9.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Pakokaasujärjestelmän tarkastus II.

Koskee: Seuraavia TB 10-lentokoneita:

Sarjanumerot

Toimenpidet kohdat

1 - 1191, 1194 - 1421, 1424 - 1426 & 1481 Joko **A.1, A.2** tai **A.3**; aina **B, C** ja **D**

1192, 1193, 1422, 1423, 1427 - 1480

A.2, B, C ja **D**

1482 - 1619

A.3, B, C ja **D**

Viite: Consigne de Navigabilité CN92-206(A)R2.

Voimaantulo: 15.10.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat tarkastukset 50 lentotunnin kuluessa.

A.1 SB 10-063-78 toteuttamatta

Pura pakokaasujärjestelmä, tarkasta se ja lämmönvaihdin sekä tarkasta ja merkitse pakoputki. Vaihda vasemmanpuoleinen etuputki, liitosmuhvit oikealla edessä ja takana sekä vasemmalla takana, oikean- ja vasemmanpuoleinen takaputki, kiinnityslaipan tiivisteet ja kiinnityskappaleet uusiin Service Bulletinin 10-073-78 Rev. 1 tai uudemman osan 1 ja 4 ohjeiden mukaisesti.

A.2 SB 10-063-78:n pakollinen osa (asennussarja OPT 10-9183) toteutettu

Tarkasta ja merkitse pakoputki sekä vaihda vasemmanpuoleinen etuputki, liitosmuhvit oikealla edessä ja takana sekä vasemmalla takana, kiinnityslaipan tiivisteet ja kiinnityskappaleet uusiin Service Bulletinin 10-073-78 Rev. 1 tai uudemman osan 2 ja 4 ohjeiden mukaisesti.

A.3 SB 10-063-78 toteutettu kokonaisuudessaan (asennussarja OPT 10-9183 ja 10-9185)

Tarkasta ja merkitse pakoputki sekä vaihda kiinnityslaipan tiivisteet ja kiinnityskappaleet uusiin Service Bulletinin 10-073-78 Rev. 1 tai uudemman osan 3 ja 4 ohjeiden mukaisesti.

- B.** Jos pakoputken sivulaipoissa on murtumia, niin asenna asennussarja OPT 10-9195.
- C.** Jos lämmönvaihtimessa on murtumia, niin noudata huolto-ohjekirjan luvun VIII.6 tai 21.40 ohjeita.
- D.** Moottorisuojusten paikoilleen laittamisen jälkeen pakoputken tulee olla likimain keskellä alempaa moottorisuojuksen reikää. Jos pakoputki koskettaa reiän reunaa tai ei mahdu siihen ollenkaan, niin kokoa pakokaasujärjestelmä uudestaan käyttämättä väkivaltaa. Jos vika ei silläkään korjaannu, niin vaihda pakoputki uuteen, jonka osanumero on 10-56014008.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2158/94.