

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2306/95

4.12.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Aerospace Lighting Corporation. Matkustamon fluorivalojärjestelmä.

Koskee: Aerospace Lighting Corporationin valmistamia valaisimen liittimiä osanumeroltaan 31.85.1.A; 66-sarjan fluorisoivia lamppeja; tehoyksiköjä osanumeroltaan TR-991, TR-992, AL-0546 ja AL-0514; ja virtalähteitä osanumeroltaan 1895D ja AL-0598.

Viite: FAA AD FORMDROPDOWN95-22-01.

Voimaantulo: 1.1.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet 1.2.1996 mennessä.

1. Tarkasta matkustamon fluorisoivan valon järjestelmä ALC Information Bulletinin No. IB 90-001 luvun IV "Fluorescent Lighting System Components Identification and Inspection Procedure" alakohdan B.1, 2, 3, 5, 6 ja 7 ohjeiden mukaisesti.
2. Sen jälkeen, kun kohdan **A.1** mukainen tarkastus on tehty, niin irrota ja vaihda uusiin kaikki vaurioituneet tai väärin kokoonpannut osat ALC Information Bulletinin No. IB 90-001 luvun IV alakohdan B.4, 8 ja 9 ohjeiden mukaisesti.

B. Tee kohdan **A.2** mukaiset toimenpiteet viiden lennon tai kymmenen lentotunnin kuluessa, kumpi ensin tulee, laskettuna siitä, kun jokin matkustamon fluorisoivan valon järjestelmän osa hajoaa.

C. Kohdan **A** ja **B** mukaisten toimenpiteiden sijaan matkustamon fluorisoivan valon järjestelmä voidaan kytkeä pois käytöstä ja peittää siihen kuuluvat katkaisimet tahattoman käytön estämiseksi.

D. Kohdan **B** mukaisia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä sen jälkeen, kun seuraavat ALC:n osat on vaihdettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Vaihda tehoyksiköt osanumeroltaan TR-991 ja AL-0546 suojattuihin tehoyksikköihin osanumeroltaan AL-5117 ALC Installation Instructionin No. AL-11025M ohjeiden mukaisesti.
2. Vaihda tehoyksiköt osanumeroltaan TR-992 ja AL-0514 suojattuihin tehoyksikköihin osanumeroltaan AL-5112 ALC Installation Instructionin No. AL-11024M ohjeiden mukaisesti.
3. Vaihda virtalähteet osanumeroltaan 1895D ja AL-0598 sekä himmentimet osanumeroltaan 22-311 ja AL-0542 suojattuihin virtalähteisiin ALC Installation Instructionin No. AL-11023M ohjeiden mukaisesti.