

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2325/96

19.1.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Taylorcraft. Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Auster 3, 4, 5 (V) ja 6.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA FORMDROPDOWN2490PRE80.

Voimaantulo: 1.3.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. SIVUPERÄSINVAIJERIT JA2393X & JA2394X

1. Jos koneessa on Ø 45 mm:n kehräpyörät, niin tarkasta sivuperäsinvaijerit 50 lentotunnin välein kohdan **C** mukaisesti ja vaihda ne uusiin 200 lentotunnin välein.
2. Jos koneessa on muut kuin Ø 45 mm:n kehräpyörät, niin tarkasta sivuperäsinvaijerit 50 lentotunnin välein kohdan **C** mukaisesti ja vaihda ne uusiin 1200 lentotunnin välein.

B. MIL-W-1511A-NORMIN MUKAISET SIVUPERÄSINVAIJERIT

1. Ennen sivuperäsinvaijerien asentamista on kehräpyörät vaihdettava sellaisiin, joissa on vaijerin halkaisijaa vastaava ura (Auster Mod. 3864 ja 3952). Tarkasta vaijerit 50 lentotunnin välein kohdan **C** mukaisesti.
2. Jos koneeseen asennetaan Ø 76 mm:n kehräpyörät, niin tarkasta sivuperäsinvaijerit 100 lentotunnin välein kohdan **C** mukaisesti.
3. Sivuperäsinvaijereilla ei ole suurinta sallittua lentoaikaa.

C. SIVUPERÄSINVAIJEREIDEN TARKASTUS

Irrota sivuperäsinvaijerit jalkapolkimista, vedä ne takakautta ulos ja puhdist. Taivuta vaijeria noin 30 cm:n matkalta 15 cm vaijerin etupäästä lukien, jotta katkenneet tai kuluneet säikeet löytyisivät. Tarkasta vaijerit myös nahkaisten läpivientipaikkojen kohdalta. Jos katkenneita tai kuluneita säikeitä löytyy, on vaijeri hylättävä.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 150/59 ja M 256/64.