

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2383/96

16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Magneettojen ajoitus.

Koskee: Kaikkia Teledyne Continental/Rolls-Royce-mäntämoottoreita.

Viite: FAA AD 96-12-06.

Voimaantulo: 1.9.1996.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. AINOASTAAN MOOTTORIT O-200-A/B/C

1. Jos moottorin yhdenkään sylinterin osanumero on pienempi kuin 641917, niin aseta 50 lentotunnin kuluessa magneettojen ajoitus arvoon $24^0 (+1^0, -1^0)$ e.y.k.k. Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletinin SB94-8 ohjeiden mukaisesti. Leimaa moottorin valmistuskilpeen tämä arvo.
2. Jos moottorin kaikkien sylinterien osanumero on 641917 tai suurempi, niin magneettojen ajoitus voidaan asettaa arvoon $28^0 (+1^0, -1^0)$ e.y.k.k. SB94-8:n ohjeiden mukaisesti. Leimaa moottorin valmistuskilpeen tämä arvo.
3. Jotta 28^0 :n ajoitus pysyy voimassa, on uusia sylintereitä asennettaessa niiden osanumeron oltava 641917 tai suurempi.

B. KAIKKI MOOTTORIT

Ajoita magneetit jokaisessa 100 tunnin huollossa Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletinin SB94-8 ohjeiden mukaisesti. Noudata bulletinin antamia sytytysennakkoja ja ajoitustoleransseja.

Lisää toimenpiteet ilma-aluksen huoltolistoihin.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2215/94.