

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2411/96
muutos 1
10.6.1997

Lentokelpoisuussäätöjen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Säätöjen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei säätöissä toisin mainita, se jolla ilmailusäätöjen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuussäätö on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild Aircraft. Korkeusperäsimen vääntöputken tarkastus.

Koskee: Seuraavia Fairchild-merkkisiä lentokoneita:

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
SA226-T	T201 - T275 ja T277 - T291
SA226-T(B)	T(B)276 ja T(B)292 - T(B)417
SA226-AT	AT001 - AT074
SA226-TC	TC201 - TC419
SA227-TT	TT421 - TT541
SA227-AT	AT423 - AT695
SA227-AC	AC406, AC415, AC416 ja AC420 - AC772
SA227-BC	BC762, BC764, BC766, BC770, BC771 ja BC772

Viite: FAA AD 97-10-13.

Voimaantulo: 15.7.1997.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 1.2.1998, ellei jo ole tehty lentokelpoisuussäätöjen M 2411/96 mukaisesti.

- A.** Poraa kaksi 13 mm:n (0.5 in) reikää korkeusperäsimen vääntöputken varteen Fairchild Aircraft Service Bulletinin (SB) 226-27-050 tai SB 227-27-028 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS ja kuvan 1 ohjeiden mukaisesti.
- B.** Tarkasta korkeusperäsimen vääntöputki Fairchild Aircraft Service Bulletinin (SB) 226-27-050 tai SB 227-27-028 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti syöpymän varalta.
 - 1.** Jos vääntöputken sisäpuolelta löytyy syöpymää, niin vaihda vääntöputki ennen lentotoiminnan jatkamista uuteen, jonka osanumero on 27-44026-005, 27-44026-007 tai 27-44026-SEO-1-03 lentokoneen huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti.
 - 2.** Ellei vääntöputken sisäpuolelta löydy syöpymää, niin suojaa se ennen lentotoiminnan jatkamista jollakin syöpymänestoaineella SB 226-27-050 tai SB 227-27-028 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2411/96.