

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2412/96

1.11.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Textron Lycoming. Polttoainepumpun tarkastus.

Koskee: Textron Lycoming-mäntämoottoreita IO-320, LIO-320, AEIO-320, IO-360, LIO-360, AEIO-360, HIO-360, TO-360, IO-540, LIO-540, O-540-L ja AEIO-540.

Viite: FAA AD 96-23-03FORMDROPDOWN

Voimaantulo: 15.11.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet viiden lentotunnin kuluessa.

1. Tarkasta moottorin muutos- ja korjauspäiväkirjasta, onko moottori toimitettu Textron Lycomingilta 18.7.1995 ja 14.8.1996 välisenä aikana tai onko moottorissa asennettuna oleva uusi moottorikäyttöinen polttoainepumppu osanumeroltaan LW-15473 hankittu 18.7.1995 tai sen jälkeen. Jos jokin näistä päivämääristä pitää paikkansa tai päivämääristä ei ole varmuutta, niin tee kohdan **A.2** mukainen tarkastus. Ellei mikään päivämääristä pidä paikkaansa, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

2. Tarkasta moottorikäyttöisen polttoainepumpun laipasta pumpun valmistuspäiväkoodi Textron Lycoming Service Bulletinin (SB) nro. 525A ohjeiden mukaisesti. Jos koodi on 154739506, 154739507 tai 154739510, niin tee kohdan **A.3** mukaiset toimenpiteet. Ellei koodi ole jokin mainituista, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

3. Pura valmistuspäiväkoodilla 154739506, 154739507 tai 154739510 varustettu moottorikäyttöinen polttoainepumppu, tarkasta se ja tarpeen mukaan korjaa tai vaihda uuteen SB 525A:n ohjeiden mukaisesti.

B. Jos kohdan **A.3** tarkastuksessa pumppu havaitaan lentokelvottomaksi, niin lähetä kahden vuorokauden kuluessa tarkastuksesta Ilmailulaitokselle ilmailutiedotuksen AIR T 16-3 muutos 4 mukainen vikailmoitus.

Huom: Kohdan **A.3** ja **B** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.