

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2438/97

26.3.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pääroottorin vaihteiston hammaspyörä.

Koskee: Kaikkia SA-360 C-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 97-027-041

Voimaantulo: 1.5.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin pääroottorin päävaihteiston osanumero. Jos se on 360A32-2000-(mikä tahansa lisänumero), niin tee alla olevat toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi..
- B. 1.** Jos pääroottorin vaihteiston lentoaika tämän määräyksen voimaan tullessa on 900 tuntia tai enemmän uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta, niin tee kohdan **B.3** mukaiset toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa mutta viimeistään 31.8.1997.
- B. 2** Jos pääroottorin vaihteiston lentoaika tämän määräyksen voimaan tullessa on alle 900 tuntia uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta, niin tee kohdan **B.3** mukaiset toimenpiteet, kun vaihteiston lentoaika nousee 1000 tuntiin.
- B.3** Irrota pääroottorin vaihteisto ja vaihda viistohammaspyörä, osanumero 360A32-1021-20 uuteen EUROCOPTER FRANCE SA 360 Service Bulletinin Nro. 01.35 osan 2B ohjeiden mukaisesti.
- C.** Kohdan **B** mukaiset toimenpiteet on tehtävä myös varastossa oleville vaihteistoille.