

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2476/97

18.9.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Ylijännitesuojat.

Koskee: AS 332C/C1/L ja -L1- helikoptereita, jotka on toimitettu 24.4.1995 ja 31.8.96 välisenä aikana tai joihin on vaihdettu ylijännitesuojia 24.4.1995 jälkeen.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 97-202-062.

Voimaantulo: 15.10.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 100 lentotunnin tai kolmen kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, onko helikopterissa Crouzet:n ylijännitesuojia, joiden osanumero on

1 Amp.	400 028	7,5 Amp	400 033
2 Amp.	400 029	10 Amp	400 034
2,5 Amp.	400 030	15 Amp.	400 035
3 Amp.	400 031	20 Amp.	400 036
5 Amp.	400 032	25 Amp.	400 037

Jos on, noudata seuraavien kohtien ohjeita ennen lentotoiminnan jatkamista ylijännitesuojien sähkönjohtokyvyn tarkastamiseksi. Muussa tapauksessa määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

B. Tarkasta kaikki Eurocopter AS332 Service Bulletinin No 01.00.49 (SB) kohdassa 1D1 mainituissa järjestelmissä olevat, kohdan **A** osanumeroiden mukaiset ylijännitesuojat SB:n kohdan 2B ohjeiden mukaisesti.

C. Tee SB:n kohdan 2B mukaiset toimenpiteet 500 lentotunnin tai kuuden kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, jäljelle jäävien järjestelmien ylijännitesuojille, joiden osanumerot on mainittu kohdassa **A**.

D. Ennen kohdassa **A** mainittujen ylijännitesuojien asentamista tee SB:n kohtien 2B(1) ja 2B(2) mukainen tarkastus. Kohdassa **A** mainittujen ylijännitesuojien asentaminen on kielletty 31.12.1999 jälkeen.