

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2490/97

7.11.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Sylintereiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentomoottoreita Teledyne Continental O-470, IO-470, E-165, E-185 ja E-225.

Viite: FAA AD 97-21-02.

Voimaantulo: 1.12.1997.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** MOOTTORIT O-470 ja IO-470: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottorin sarjanumero lueteltu Teledyne Continental Service Bulletinin CSB97-10A (SB) taulukossa 1. Jos sarjanumero on taulukossa, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet 10 lentotunnin kuluessa. Jos sarjanumeroa ei ole taulukossa, niin tee kohdan **B** mukainen tarkastus 10 lentotunnin kuluessa.
- B.** KAIKKI MOOTTORIT LUKUUNOTTAMATTA NIITÄ, JOTKA ON LUELTELTU SB:N TAULUKOSSA 1: Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, onko moottorin sylintereitä vaihdettu sellaisiin, jotka on hankittu tehtaalta SB:n taulukossa 2 mainittuna ajanjaksona. Ellei sylintereitä ole hankittu taulukossa 2 mainittuna ajanjaksona tai jos sylinterin asemanumeron jälkeen on leimattu "M" tai "P", ei tämä määräys vaadi lisätoimenpiteitä ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Tee muussa tapauksessa kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Irrota vialliset sylinterit männäntappeineen SB:n kohdan INSPECTION INSTRUCTIONS osan 2A ja liitteen A ohjeiden mukaisesti. Asenna tilalle lentokelpoiset sylinterit SB:n kohdan INSPECTION INSTRUCTIONS osan 2B ohjeiden mukaisesti.
Huom. Jos sylinterit jo on vaihdettu lentokelpoisuusmääräyksen M 2464/97 kohdan C ohjeiden mukaisesti, ei niitä enää tarvitse vaihtaa uudestaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2464/97.