

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2517/98

25.2.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Polttoainepumpun tarkastus.

Koskee: Kaikkia Rotax 912A- ja 912F-moottoreita.

Viite: Austro Control ACL 94/1.

Voimaantulo: 1.4.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorikäyttöisen polttoainepumpun (osanumero 996592) sarjanumero. Jos se on 950002 - 970702, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
Huom. Kyseisiä pumppuja on asennettu Rotax 912A-moottoreihin sarjanumeroltaan 4,410.122 - 4,410.252 ja Rotax 912F-moottoreihin sarjanumeroltaan 4,412.502 - 4,412.764. Niitä voi myös olla varaosina.
- B.** Tee polttoainepumpulle (osanumero 996592) Bombardier Rotax Technische Mitteilungin nro. 912-20R1 ohjeiden mukaiset toimenpiteet siinä määriteltynä ajankohtana. Jos polttoainepumpussa esiintyy vuotoja, on toimenpiteet kuitenkin tehtävä ennen lentotoiminnan jatkamista.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2481/97.